

BEAMICON

Bene's Affordable Mill Controller

5-Achs CNC Steuerung für Fräsmaschinen

Installationshandbuch



Produktkurzbeschreibung

Die BEAMICON-Steuerung verarbeitet CNC-Steuerprogramme nach DIN/ISO (G-Code) und erzeugt daraus Schritt- und Richtungssignale für Schritt- oder Servomotoren. Es können bis zu fünf Achsen gleichzeitig angesteuert werden, wobei Parameter wie Auflösung und Verfahrwege frei eingestellt und auf beliebige Fräsmaschinen angepasst werden können. Die Steuerung besitzt eigene, hardwareunterstützte Recheneinheiten für die Bahninterpolation und benötigt einen PC (Workstation oder anderes Datenterminal) nur zur Programmeingabe und -übertragung.

Inhalt

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	4
2 SYSTEMANFORDERUNGEN.....	4
3 ELEKTRISCHE INSTALLATION.....	5
3.1 Gehäuse.....	5
3.2 Netzteil.....	5
3.3 Serielle Schnittstelle.....	5
3.4 VGA-Monitor.....	6
3.5 Handsteuerungsmodul.....	6
3.6 Schaltereingänge.....	6
3.7 Ausgänge für Schrittmotoren/Servoendstufen.....	7
3.8 Digitale Ein/Ausgänge.....	8
Ausgänge.....	8
Eingänge.....	8
3.9 Analogausgang.....	9
3.10 Feldbus.....	9
3.11 EMV und Entstörmassnahmen.....	10
4 INBETRIEBNAHME.....	11
4.1 Softwareinstallation.....	11
USB-Treiber.....	11
DNC-Programm.....	11
4.2 Grundlagen der Benutzeroberfläche.....	12
4.3 Kommunikationsaufbau mit dem PC.....	13
4.4 Einstellen der Maschinenparameter.....	13
Maschinentyp.....	13
Achsenparameter.....	14
Ein- und Ausgänge.....	16
Sonstige Parameter.....	16
Speichern der Einstellungen.....	18
4.5 Probelauf der Achsantriebe.....	19
Kontrolle der Endschalter.....	19
Kontrolle der Relaisausgänge.....	19
Kontrolle der Motorlaufrichtung.....	20
5 SPEZIALFUNKTIONEN.....	21
5.1 Doppelter Portalantrieb („Gantry“).....	21
5.2 Synchrones Gewindeschneiden.....	22
5.3 Schneidplotter mit Tangentialmesser.....	22
5.4 Laserschneiden.....	23

6 ZUBEHÖR, ERWEITERUNGEN UND UPDATES.....	25
6.1 Zusätzliche Ein-/Ausgänge.....	25
6.2 Handsteuerungsmodul.....	26
6.3 Speichererweiterung.....	26
6.4 Software-Updates.....	27
7 PROBLEME BEHEBEN.....	28
<i>Installationsprobleme, Software läuft nicht.....</i>	<i>28</i>
<i>Parameterspeicher löschen.....</i>	<i>28</i>
<i>Handsteuergerät funktioniert nicht.....</i>	<i>28</i>
8 TECHNISCHE DATEN.....	29
8.1 Leistungsmerkmale:.....	29
8.2 Absolute Grenzwerte.....	29
8.3 Elektrische Anschlusswerte:.....	30

1 Sicherheitshinweise

Die Steuerung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Lesen sie bitte die Kapitel „Elektrische Installation“ und „Inbetriebnahme“ sorgfältig durch und beachten Sie alle Anweisungen genau. Eine unsachgemäße Installation oder Bedienung des Geräts kann zu Beschädigungen der Steuerung oder der Fräsmaschine führen und Gefahren für die Gesundheit des Bedienungspersonals zur Folge haben. Der Anlagenhersteller, der die BEAMICON-Steuerung und andere Komponenten zur Gesamtanlage zusammenbaut, und der Anlagenbetreiber sind für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.



2 Systemanforderungen

Zur Inbetriebnahme der BEAMICON-Steuerung benötigen Sie ausser der Steuerung selbst noch folgende Komponenten:

1. Die Fräsmaschine mit zwei bis fünf Achsen
2. Antriebseinheiten für alle Achsen bestehend aus
 - a) Schrittmotoren mit passenden Endstufen, oder
 - b) Servomotoren komplett mit Lageregeln und Endstufen
3. Netzteil mit 12..36V Gleichspannungsausgang, oder ein Trafo mit 9..24V Wechselspannung, min. 4W
4. Ein 19-Zoll-Gehäuse (3HE) und ein Steckverbinder DIN41612 Bauform C (96 Pole, weiblich)
5. Ein PC oder sonstiges Datenterminal mit USB- oder RS232-Schnittstelle
6. Einen VGA-kompatiblen Monitor oder LCD-Bildschirm (für die Steuerung, zusätzlich zu dem des PCs)
7. optional ein Handsteuerungsmodul (siehe Kapitel „Zubehör und Erweiterungen“)

Die Antriebseinheiten für die einzelnen Achsen müssen je einen Schritt- und Richtungseingang mit TTL-Digitalpegel haben. Servoendstufen mit analogen Strom- oder Spannungssollwert-Eingängen sind *nicht* geeignet.

3 Elektrische Installation

3.1 Gehäuse

Die Beamicon-Steuerung ist für die Installation in einem geschlossenen Metallgehäuse oder einem Schaltschrank vorgesehen. Dies ist nicht nur sinnvoll, um die empfindliche Elektronik vor Staub, Spänen und Kühlmittel zu schützen, sondern ist auch aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erforderlich. Beachten sie deshalb auch unbedingt das Kapitel „EMV und Entstörmaßnahmen“.

Falls im gleichen Gehäuse auch die Endstufen der Schritt- oder Servomotoren untergebracht werden, sollte auf ausreichende Wärmeabfuhr geachtet werden. Dies gilt selbstverständlich auch für Frequenzumrichter für Spindelantriebe, Trafos grösserer Leistung und sonstige Bauteile mit grösserer Wärmeabgabe. Die Steuerung selbst produziert nur sehr wenig Abwärme. Sie sollte jedoch nicht unmittelbar über den Kühlkörpern oben genannter Leistungsbauteile montiert werden. Bei Hitze Problemen hilft meist ein kleiner Lüfter, der gegen das heisse Teil bläst.

3.2 Netzteil

Für die Energieversorgung der Steuerung ist ein externes Netzteil erforderlich, an das jedoch keine besonderen Anforderungen gestellt wird. Ein integrierter Spannungsregler mit Weitbereichseingang sorgt dafür, dass die Beamicon-Steuerung mit Gleichspannungen von 12 bis 36V oder mit Wechselspannung von 9 bis 24V klarkommt. Meist kann die Spannungsversorgung der Endstufen mitverwendet werden, etwa bei den üblichen Schrittmotorendstufen bis 36V Eingangsspannung. Es sollte mindestens 4W Leistungsabgabe besitzen, dies entspricht etwa 0,33A bei 12V oder 0,16A bei 24V.

Achtung: Bei Speisung mit Wechselspannung muss beachtet werden, dass die Steuerung keine galvanische Trennung zwischen Spannungsversorgung und Signalausgängen besitzt. Im Zweifelsfall sollte ein separater Trafo oder ein Trafo mit getrennten Wicklungen für Leistungsteil und Steuerung verwendet werden.



3.3 Serielle Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle befindet sich auf der Frontseite rechts (USB) bzw. links unten (RS232). Sie dient zur Kommunikation mit dem PC oder einem anderen Arbeitsplatzrechner. Über sie können die CNC-Programme übertragen werden und Parametereinstellungen oder Softwareupdates durchgeführt werden. Die RS232-Schnittstelle hat die bei PCs übliche Anschlussbelegung mit einem 9-poligen SUBD-Steckverbinder. Zur Verbindung mit dem PC kann ein handelsübliches seriell-Kabel verwendet werden, wie es etwa zum Anschluss von Modems verwendet wird (9-polig weiblich zu männlich, 1:1 durchverbunden).



Um die USB-Schnittstelle verwenden zu können, müssen Sie auf dem PC die erforderlichen Treiber installieren. Sie werden von Windows automatisch dazu aufgefordert, wenn Sie die Steuerung das erste mal anschliessen. Wenn Sie die Installations-CD nicht zur Hand haben, können Sie die Treiber auch auf der Internetseite von Benezan Electronics herunterladen. Details werden im Kapitel „Softwareinstallation“ erläutert.

3.4 VGA-Monitor

An den Video-Ausgang kann ein handelsüblicher Farbmonitor angeschlossen werden. Die Steuerung verfügt über einen VGA-kompatiblen 15-poligen SUBD-HD Steckverbinder, wie er bei fast allen Computerbildschirmen Standard ist. Es werden keine besonderen Anforderungen an Auflösung und Frequenz gestellt (31kHz/60Hz horizontal/vertikal, 640 x 480 Punkte). Es können auch TFT-LCD-Bildschirme angeschlossen werden, die über einen Analog-RGB-Eingang verfügen.

3.5 Handsteuerungsmodul

Alternativ zu den Tastern (Bild oben) kann die Steuerung auch über ein externes Handsteuerungsmodul bedient werden, was wesentlich komfortabler ist und z.B. auch eine feinfühlige Positionierung der Achsen über ein Handrad ermöglicht. Das Handsteuerungsmodul (Bild rechts) kann an die runde Buchse an der Frontplatte oben rechts angeschlossen werden.



3.6 Schaltereingänge

Alle anderen Signale sind an dem 96-poligen Steckverbinder auf der Rückseite zugänglich. An die Schaltereingänge (Pins A15 bis C17) werden die Endschalter der Achsantriebe angeschlossen. Die Endschalter sind für die Referenzfahrt zu Beginn des Fräsvorgangs erforderlich, um den Nullpunkt der Achsen zu bestimmen, da im Einschaltzeitpunkt die absolute Position der Achsen nicht bekannt ist (relative Positionierung über Schritt/Richtungs-Signale). Die Eingänge werden mit 12 oder 24V-Pegeln angesteuert, wobei normale mechanische Schalter, Lichtschranken oder induktive Näherungsschalter verwendet werden können. Die Polarität der Schalter (Öffner oder Schliesser bzw. High/Lowside oder NPN/PNP-Typ) kann über Software-Parameter eingestellt werden (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“).

Bei mechanischen Schaltern kann wahlweise ein Öffner oder Schliesser zwischen +12/24V (Pin B15 bis B17) und dem jeweiligen Eingang angeschlossen werden. Bei Verwendung von Lichtschranken, Induktivschaltern oder sonstigen aktiven Sensoren muss der Sensorausgang mit dem Eingang (Pin C18 bis C25), die positive Klemme mit +12/24V (B15 bis B17), und die Sensor-Masseleitung mit Masse (B18 bis B25) verbunden werden, unabhängig von der Polarität des Sensors, welche, wie gesagt, über Software konfiguriert werden kann.


Der Alarm- bzw. Not-Stop-Eingang kann entweder für einen manuellen Not-Halt oder für einen Türkontakt (Maschine stoppt beim Öffnen der Tür) oder für den Alarmausgang anderer Geräte (z.B. Überlast des Spindelantriebs) verwendet werden.

Achtung: dieser Nothalt-Eingang ersetzt nicht den obligatorischen Not-Hauptschalter, der die komplette Stromzufuhr zu allen Antrieben unterbrechen muss. Bei eventueller Beschädigung der Steuerung (Netz-Überspannung, Eindringen von Kühlwasser ö.ä.), muss eine unabhängige Möglichkeit vorgesehen werden, die Maschine abzuschalten.



Der Steckverbinder auf der Geräterückseite hat folgende Belegung (Blick von hinten auf den Stecker, Pin 1 oben):

	Reihe C (links)	Reihe B (Mitte)	Reihe A (rechts)
1	X-Achse Schritt –	Masse	X-Achse Schritt +
2	X-Achse Richtung –	Masse	X-Achse Richtung +
3	Y-Achse Schritt –	Masse	Y-Achse Schritt +
4	Y-Achse Richtung –	Masse	Y-Achse Richtung +
5	Z-Achse Schritt –	Masse	Z-Achse Schritt +
6	Z-Achse Richtung –	Masse	Z-Achse Richtung +
7	4. Achse Schritt –	Masse	4. Achse Schritt +
8	4. Achse Richtung –	Masse	4. Achse Richtung +
9	5. Achse Schritt –	Masse	5. Achse Schritt +
10	5. Achse Richtung –	Masse	5. Achse Richtung +
11	Encoder A+	Masse	Encoder A-
12	Encoder B+	Masse	Encoder B-
13	Feldbus Ausgang –	+5V Ausgang	Feldbus Ausgang +
14	Feldbus Eingang –	+5V Ausgang	Feldbus Eingang +
15	Y Endschalter Eingang	+12..24V Ausgang	X Endschalter Eingang
16	4. Endschalter Eingang	+12..24V Ausgang	Z Endschalter Eingang
17	reserviert	+12..24V Ausgang	5. Endschalter Eingang
18	Ein/Ausgang 1	Masse	Notstop/Alarm Eingang
19	Ein/Ausgang 2	Masse	+12..24V Ausgang
20	Ein/Ausgang 3	Masse	reserviert
21	Ein/Ausgang 4	Masse	reserviert
22	Ein/Ausgang 5	Masse	Stromabsenkung Ausg.
23	Ein/Ausgang 6	Masse	reserviert
24	Ein/Ausgang 7	Masse	Analogausgang 0..10V
25	Ein/Ausgang 8	Masse	Analogausgang Masse
26	-	-	-
27	+5V Ausgang		
28	-	-	-
29	+12..24V Ausgang		
30	-	-	-
31	12..36V= oder 9..24V~ Eingang		
32	0V= oder 0V~ Eingang		

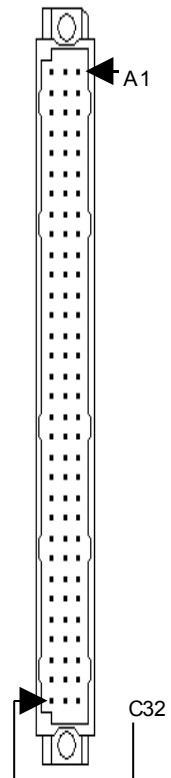

Die Digital-Ein/Ausgänge C18 bis C25 können über Software gesteuert wahlweise als Ein- oder Ausgang verwendet werden. Der Analogausgang (A24) ist galvanisch getrennt und besitzt einen eigenen Masseanschluss (Pin A25).

3.7 Ausgänge für Schrittmotoren/Servoendstufen

An den Pins A1 bis C10 sind die Schritt- und Richtungssignale für Schrittmotor- oder Servoendstufen herausgeführt. Jedes Signal besitzt einen positiven (+) und einen negativen (-) Anschluss, was für eine komplementäre (RS422) Signalübertragung verwendet werden kann, wodurch eine bessere Störfestigkeit erreicht wird. Werden Endstufen mit einfachem Eingang (TTL) verwendet, verwenden Sie bitte nur das positive Signal (+). Die Polarität kann bei Bedarf zusätzlich über Softwareeinstellungen invertiert werden.

An Pin A22 steht ein Stromabsenkungssignal zur Verfügung. Dies kann verwendet werden, um bei geeigneten Schrittmotorendstufen den Ruhestrom abzusenken, was die Erwärmung der Motoren reduziert. Da

der Motorstrom nur dann verringert werden sollte, wenn *alle* Achsen stillstehen, reicht ein Ausgang für alle Achsen aus. Die Polarität kann ebenfalls über Parametereinstellung invertiert werden.

3.8 Digitale Ein/Ausgänge

Die Steuerung verfügt über acht unabhängig voneinander programmierbare digitale Kanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgang verwendet werden können. Um einen Kanal als Ein- oder Ausgang zu konfigurieren ist kein spezieller Arbeitsschritt – weder Jumper stecken noch Softwareeinstellung – erforderlich. Jeder nicht eingeschaltete Ausgang ist automatisch Eingang.

Sowohl Ein- als auch Ausgänge arbeiten mit Spannungspegeln von 9 bis 36V Gleichspannung und positiver Logik („Highside“ Schalter), d.h. eine logische „1“ entspricht eingeschaltetem Ausgang und positiver Spannung, eine „0“ entspricht abgeschaltetem Ausgang bzw. keine Spannung. Alle acht digitalen Ein-/Ausgänge liegen auf demselben Bezugspotential (Masse, Pin B18 bis B25) und sind *nicht* von der Versorgung der Steuerung galvanisch getrennt.

Ausgänge


Das Ersatzschaltbild eines Ausgangskanals ist rechts abgebildet, es entspricht einem typischen SPS-Ausgang vom PNP-Typ. Die tatsächliche interne Schaltung ist weitaus komplizierter, weil zahlreiche Schutzmechanismen den Ausgang vor Überlast, Kurzschluss oder Spannungsspitzen beim Abschalten induktiver Lasten schützen.

Verbraucher müssen mit einem Anschluss an den Ausgang (Pin C18 bis 25, siehe Tabelle Seite 7) und mit dem anderen an Masse (B18 bis 25) angeschlossen werden. Der Verbraucher ist eingeschaltet, wenn die Steuerung eine „1“ ausgibt. Es können beliebige ohmsche oder induktive Verbraucher wie z.B. Glühlampen, Relais, Magnetventile (Pneumatik oder Hydraulik), Hubmagnete oder kleinere Gleichstrommotoren mit bis zu 250mA Stromaufnahme betrieben werden. Bei Überlast oder Kurzschluss wird der Ausgang teilweise (Strombegrenzung) oder ganz abgeschaltet. Bei Glühlampen und Motoren ist zu berücksichtigen, dass der Einschaltstrom ein mehrfaches des normalen Betriebsstroms betragen kann, und der Ausgang eventuell sofort wieder abschaltet. Die Summe aller Verbraucherströme plus dem Strombedarf der Steuerung selbst darf den maximalen Versorgungsstrom von 1,5A nicht überschreiten und ist bei der Dimensionierung des Netzteils zu berücksichtigen!

Ein abgeschalteter Ausgang verhält sich (näherungsweise) wie ein unterbrochener Kontakt, wird also nicht aktiv auf Masse gezogen. Ein Anschliessen des Verbrauchers gegen den Pluspol der Versorgung anstatt gegen Masse, um ein invertiertes Verhalten zu erreichen, ist also nicht möglich. Dies ist auch nicht zulässig, da im Fehlerfall (Feldbus Leitungsunterbrechung oder Not-Aus) alle Verbraucher abgeschaltet werden sollen. Die Invertierung kann statt dessen in der Software erfolgen.

Eingänge

Wie bereits erwähnt, muss der zugehörige Ausgang ausgeschaltet sein, um einen Kanal als Eingang zu nutzen. Der Steuerung wird eine „1“ gemeldet, wenn die Spannung an der Eingangsklemme grösser etwa 6V ist, ansonsten eine „0“. Angeschlossene Sensoren müssen also ebenfalls einen Ausgang vom PNP-Typ besitzen, mechanische Schalter einen Öffner oder Schliesser gegen die positive Versorgung. Ein Pulldown-Widerstand ist nicht erforderlich.

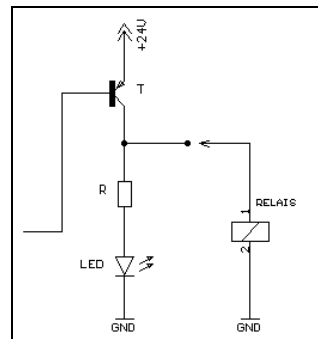

Falls ein Schalter mit öffnendem Kontakt angeschlossen werden soll, kann das Signal per Software invertiert werden. Ein Schalten gegen Masse ist nicht möglich. Der Schalter oder Sensorausgang wird unabhängig von der Betriebsspannung mit etwa 5mA belastet. An einem Eingang darf auch dann noch Spannung anliegen, wenn die Versorgungsspannung des Moduls abgeschaltet ist, ohne dass das Modul beschädigt wird.

3.9 Analogausgang

Der Analogausgang ist zum Ansteuern des Solldrehzahl-Eingangs von Frequenzumrichtern für Werkzeugspindelantriebe, Proportionalventilen oder anderen Proportionalstellern wie etwa Temperaturreglern o.ä. gedacht. Er kann eine Spannung von 0 bis +10V mit 8 Bit Auflösung (entspricht 256 Schritten je ca. 39mV) ausgeben. Er besitzt eine eigene galvanische Trennung und kann so unabhängig vom Bezugspotential (Masse) sowohl der Steuerung als auch des Moduls bzw. der Digitalein-/Ausgänge betrieben werden.

Achtung: Aus Sicherheitsgründen ist ein Betrieb auf (230/400V-) Netzpotential *nicht* zulässig. Der Frequenzumrichter muss eine ausreichende Isolation des Sollwerteingangs zum Stromnetz besitzen! Der Analogausgang ist zwar kurzschlussfest, es sollte jedoch unter allen Umständen vermieden werden, fälschlicherweise Fremdspannungen (etwa 24V) hier anzuschliessen. Dies kann den Analogausgang beschädigen.



3.10 Feldbus

Der Feldbus wird normalerweise für den Anschluss des Handsteuerungsgerätes verwendet und ist auch an der Frontplatte verfügbar (runde Buchse oben rechts). Der Anschluss an der Rückwand kann dazu benutzt werden, weitere Ein/Ausgabegeräte anzuschliessen. Wird er nicht verwendet, müssen der Pin A13 mit A14 sowie C13 mit C14 verbunden werden.

3.11 EMV und Entstörmassnahmen

Da bei Fräsmaschinen einerseits Komponenten zum Einsatz kommen, die starke elektromagnetische Störungen abstrahlen können (z.B. getaktete Schrittmotorendstufen, Thyristor-Drehzahlsteller für Fräsmotor), und andererseits falsche Steuerimpulse erhebliche Schäden anrichten können (Fräserbruch, Beschädigung der Werkstücks und der Maschine oder sogar Gefährdung des Bedieners), sollte der elektrische Aufbau sorgfältig ausgeführt werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Achtung: die hier beschriebenen Regeln dienen nicht nur der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, etwa um Beeinträchtigungen des Radioempfangs und Funkverkehrs auszuschliessen, sondern sind für den sicheren Betrieb der Anlage unerlässlich!



- **Erdung aller Maschinen- und Gehäuseteile:** Das Maschinenbett, die Gehäuse aller Motoren und der Schaltschrank bzw. das Steuerungsgehäuse müssen mit Erdungsleitungen mit mindestens 1,5mm² an einem zentralen Erdungspunkt mit der Netz-Potentialerde verbunden werden. Es muss ein Netzstecker mit Schutzkontakt verwendet werden
- **Abschirmung aller Leitungen:** Alle Kabel, die Störungen abstrahlen (Schritt/Servomotoren) oder empfindlich gegenüber Störungen sind (Endschalter, Sensoren), müssen abgeschirmt sein. Der Schirm muss an der Steuerungsseite möglichst kurz mit der Signalmasse verbunden werden. Am Netzteil sollte die Masseleitung zusätzlich mit der Potentialerde verbunden werden. Am anderen Ende (Motor oder Sensor) darf der Schirm nicht angeschlossen werden, um Masseschleifen zu vermeiden.
- **Räumliche Trennung von Leistungs- und Sensorleitungen:** Motor- und Sensorleitungen (Endschalter) müssen in getrennten Kabeln und möglichst weit voneinander entfernt verlegt werden. Nur bei Verwendung von Spezialkabel mit getrennter, voneinander isolierter Abschirmung für Leistungs- und Signaladern dürfen beide im selben Kabel verlaufen.
- **Entstörfilter:** Alle Geräte, die Störungen produzieren können (insbesondere getaktete Endstufen, Frequenzumrichter, Thyristorsteller) müssen mit geeigneten Entstörfiltern versehen werden, um Rückspeisung von Störspannungen ins Netz zu vermeiden, und damit die Beeinflussung anderer Geräte zu unterbinden. Dies gilt insbesondere für Eigenbauten (z.B. Schrittmotorendstufen) die meist keinerlei Entstörmaßnahmen enthalten. Bei käuflichen Geräten (z.B. Frequenzumrichter) werden in der Regel passende Entstörfilter angeboten. Hier sollte nicht am falschen Fleck gespart werden.
- **Kabel so kurz wie möglich:** Alle gegen Störungen empfindlichen Leitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Insbesondere die Schritt- und Richtungssignale zwischen der Steuerung und den Endstufen dürfen 0,5m Leitungslänge nicht überschreiten (gilt für einfache, nicht differentielle Signale) und dürfen keinesfalls parallel zu Motorkabeln verlaufen. Die Einstreuung einer Störfrequenz (Rückkopplung von Endstufen) könnte unkontrollierte Motorbewegungen zur Folge haben (Verletzungsgefahr!).

Bei Verwendung von paarweise verdrehten, abgeschirmten Kabeln und differentiellen Empfängern (z.B. 26LS32) sind Leitungslängen bis 5m erlaubt. Hierbei ist ein komplementäres Signalkabel (z.B. C1 und A1) auf je ein verdrehtes Aderpaar zu legen und der Schirm einseitig auf Masse.

4 Inbetriebnahme


4.1 Softwareinstallation

Die Software ist zur Kommunikation des PCs mit der Steuerung und zur Einstellung der Maschinenparameter erforderlich und besteht aus Treibern und einem DNC-Programm (DNC = distributed numeric control). Sie ist standardmäßig für Windows und in deutscher Sprache erhältlich. Bei Bedarf kann Sie jedoch auch leicht auf andere Plattformen (Linux, Mac) umgesetzt, oder in andere Sprachen übersetzt werden. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit Benezan Electronics in Verbindung.

USB-Treiber

Die USB-Treibersoftware ist erforderlich, damit der PC die Steuerung erkennt und eine Verbindung über die USB-Schnittstelle aufbauen kann. Falls Sie stattdessen lieber die RS232-Schnittstelle benutzen wollen, brauchen Sie keinen Treiber und können dieses Kapitel überspringen.

Wenn Sie die BEAMICON-Steuerung das erste mal mit einem USB-Kabel mit dem PC verbinden, wird automatisch der Hardware-Assistent von Windows gestartet. Dieser sieht je nach Windows-Version etwas unterschiedlich aus. Wenn sie gefragt werden, ob sie eine Verbindung mit dem Internet bzw. Windows-Update herstellen wollen, antworten Sie bitte mit Nein. Falls Sie den Treiber von CD installieren, werden Sie jetzt aufgefordert, die CD einzulegen. Wählen Sie dann „automatisch installieren“. Falls sie stattdessen den Treiber aus dem Internet heruntergeladen haben, müssen Sie zuerst das Archiv (ZIP-Datei) in ein Verzeichnis entpacken, dann „Software von einer bestimmten Quelle installieren“ wählen, und das Verzeichnis mit den entpackten Treiberdateien angeben. Folgen Sie dann den Anweisungen bis die Meldung „Fertig stellen“ erscheint. Danach erscheint der Hardware-Assistent möglicherweise ein zweites mal. Gehen Sie in diesem Fall nochmal genauso wie beim ersten mal vor.

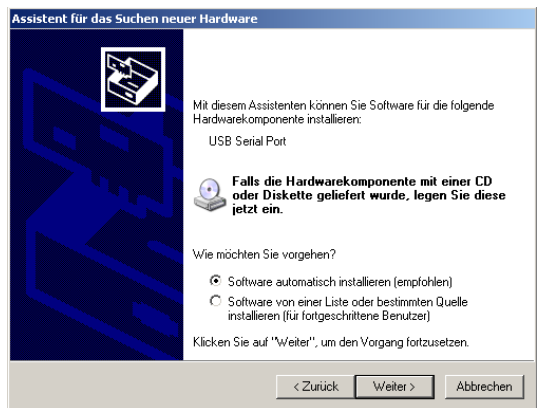

DNC-Programm

Das DNC-Programm dient zur Einstellung der Maschinenparameter und zur Übertragung von CNC-Dateien an die Steuerung.

Installation von CDC

Wenn die Installation nicht automatisch kurz nach dem Einlegen der CD startet, dann doppelklicken Sie bitte auf die Datei „SetupBeamiconDNC.exe“. Nach kurzer Ladezeit werden Sie nach einem Zielordner gefragt, in den das Programm installiert werden soll. Sie können hier z.B. „C:\Programme\Beamicon“ angeben. Alles weitere geschieht automatisch. Folgen Sie einfach den Anweisungen des Installationsprogramms.

Download vom Internet

Die Installation von CD beinhaltet eine komplettes Java Runtime-Environment (JRE). Da dies unnötig grosse Dateien und lange Übertragungszeiten zur Folge hätte, wird dies beim Internet-Download nicht mitgeliefert. Kontrollieren Sie bitte zunächst, ob Java bereits auf Ihrem PC installiert ist. Sie können hierzu auf der Kommandozeile „java -version“ eingeben – es sollte Version 1.4.2 oder höher installiert sein. Ein aktuelles JRE gibt es bei <http://java.com>, oder folgen Sie dem Link auf der Website von Benezan Electronics unter der Rubrik „Downloads“.

Erzeugen Sie dann einen neuen Ordner, z.B. „C:\Programme\Beamicon“ und entpacken sie dort das Archiv (ZIP-Datei) mit dem DNC-Programm. Sie können anschliessend noch eine Verknüpfung auf dem Arbeitsplatz (Desktop) erzeugen, indem Sie die Datei „beamicon.jar“ mit gedrückter Alt-Taste auf den Arbeitsplatz ziehen.

4.2 Grundlagen der Benutzeroberfläche

Die BEAMICON-Steuerung verfügt über einen eigenen Monitorausgang, an den entweder ein extra Bildschirm angeschlossen werden kann, oder der des PCs mit Hilfe eines handelsüblichen Monitorumschalters mitverwendet werden kann, falls dies aus Platz- oder Kostengründen sinnvoll erscheint.

Die Bedienung der Steuerung erfolgt entweder über die direkt an die Steuerung angeschlossenen Menü-tasten oder über das Handsteuergerät. Über die Tasten können die wichtigsten Grundfunktionen mit einer Menüsteuerung aktiviert werden, wobei der Bildschirm zusätzlich zum Menü auch noch die aktuellen Koordinaten und andere Informationen anzeigt. CNC-Programme (G-Code) sowie Parameterdateien und Software-Updates werden vom PC über die serielle Schnittstelle übertragen.


Die Menüführung ist eigentlich selbsterklärend. Im Hilfe-Fenster in der Mitte des Bildschirms werden immer die gerade verfügbaren Optionen angezeigt. Mit den Pfeiltasten kann der Auswahlbalken nach oben oder unten verschoben werden. Mit der Menütaste gelangt man in das nächste oder darüberliegende Menü (←), bzw. aktiviert einen Befehl.

Wer eine Handsteuerung besitzt, kann den Menübalken auch mit dem Handrad bewegen. Als Auswahl-taste dient dann die Freigabetaste rechts am Handsteuerungsmodul.

Die Menütaste kann auch benutzt werden, um längerdauernde Operationen wie z.B. die Programmausführung abubrechen. Bei Unterbrechung des laufenden CNC-Programms wird die Fräsmaschine selbstverständlich mit normaler Bremsrampe angehalten, und die Bearbeitung kann ohne Schrittverlust wieder fortgesetzt werden.

4.3 Kommunikationsaufbau mit dem PC

Nachdem die Steuerung wie im Kapitel „Elektrische Installation“ beschrieben angeschlossen ist, und die Software auf dem PC installiert ist, können Sie nun die Kommunikation mit der Steuerung aufbauen. Starten Sie dazu das DNC-Programm. Es erscheint ein Fenster wie im Bild rechts. Wählen Sie zuerst die Schnittstelle, an die Sie die Steuerung angeschlossen haben. Dies ist in der Regel COM1 oder COM2, falls Sie eine RS232-Schnittstelle benutzen, oder die höchste vorhandene Nummer, wenn Sie den USB-Treiber installiert haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie bei Windows-Systemsteuerung – System – Hardware – Gerätemanager nachschauen. Bei „Anschlüsse (COM und LPT)“ sollte ein Eintrag „Beamicon USB serial port“ (z.B. COM3 oder andere Nummer) erscheinen.

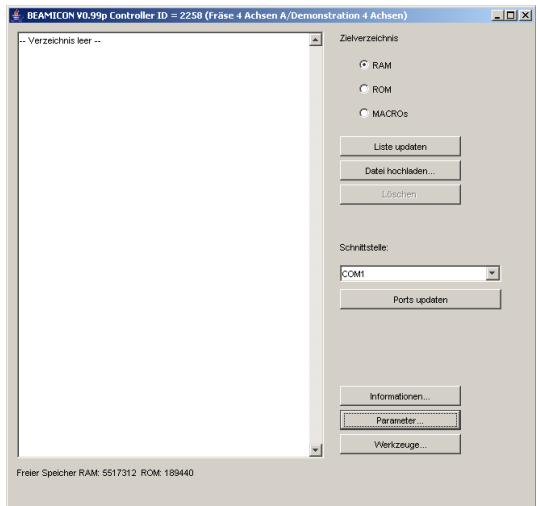


Wenn die richtige Schnittstelle eingestellt ist, baut das DNC-Programm automatisch die Verbindung zur Steuerung auf. Dies ist daran zu erkennen, dass die Anzeige „suche Steuerung“ verschwindet und „Freier Speicher...“ bzw. „Verzeichnis leer“ erscheint.

4.4 Einstellen der Maschinenparameter

Bevor die Fräsmaschine zum ersten mal in Bewegung gesetzt wird, müssen alle Maschinenparameter eingestellt werden, damit der Steuerung die zulässigen Verfahrswege, Auflösung der Achsen und andere wichtige Informationen bekannt sind. Klicken Sie hierzu die Schaltfläche „Parameter“ im Fenster des DNC-Programms unten

rechts. Es wird kurz eine Meldung angezeigt, dass die Parameter von der Steuerung geladen werden. Dann erscheint das Fenster zur Parametereinstellung.

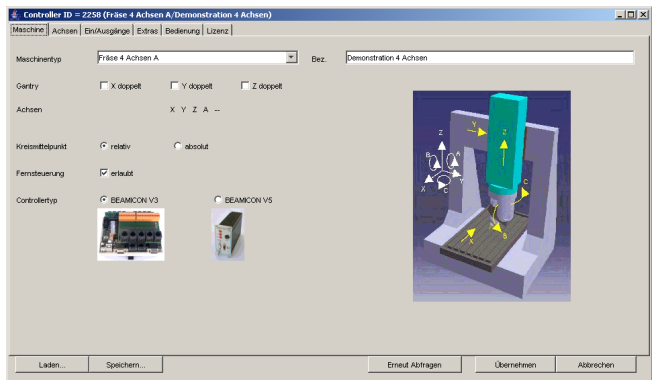

Maschinentyp

Auf der ersten Seite „Maschine“ sind einige grundsätzliche Angaben zum Maschinentyp zu machen. Wählen Sie zuerst den Maschinen-

typ aus, der Ihrer Maschine am nächsten kommt. Bei Bezeichnung können Sie eine beliebigen Namen oder Kommentar eingeben.

Wenn Ihre Maschine eine oder mehrere Achsen besitzt, die mit je zwei parallel arbeitenden Motoren angetrieben werden, kann dies bei „Gantry“ eingestellt werden. Hierzu ist eine extra Lizenz (siehe Kapitel „Sonderfunktionen“) erforderlich. Die Besonderheiten des Gantry-Antriebs sind in einem extra Handbuch beschrieben.

Stellen Sie zuletzt noch den Steuerungs-Typ auf „BEAMICON V5“. Die restlichen Einstellungen können Sie auf den Standardwerten belassen (Kreismittelpunkt relativ).

Achsenparameter

Wenn sie den Reiter „Achsen“ anklicken, gelangen Sie auf die nächste Seite mit den Achsenparametern. Die Anzahl und der Typ (Dreh- oder lineare Achse) der Achsen hängt von der Einstellung des Maschinen-typs auf der vorherigen Seite ab.

Damit die Steuerung weiss, wieviel Schritte sie für einen bestimmten Verfahrweg ausgeben soll, müssen die Auflösungen der Achsantriebe eingegeben werden. Bei den Linearachsen (XYZ und auch UV) werden üblicherweise Kugelgewindespindeln eingesetzt. Die Auflösung muss in Schritten je Millimeter angegeben werden und errechnet sich nach der Formel

$$\text{Auflösung} = \text{Motorschritte je Umdrehung} \times \text{Multiplikator} / \text{Spindelsteigung in Millimeter}$$

Motorschritte je Umdrehung gilt für den Schrittmotor oder für den Drehgeber/Encoder bei Servomotoren. Der Multiplikator kommt bei Halbschrittbetrieb (Multiplikator=2) oder bei Mikroschritttendstufen (z.B. Multiplikator = 8 bei Achtschritt) zur Anwendung.

Für die Drehachsen (ABC, falls vorhanden) muss die Auflösung in Schritten pro Grad angegeben werden, die sich mit folgender Formel berechnen lässt:

$$\text{Auflösung} = \text{Motorschritte je Umdrehung} \times \text{Multiplikator} \times \text{Getriebeübersetzung} / 360$$

Alle Parameter wie Auflösung, Geschwindigkeit, Beschleunigung usw. können für alle Achsen unterschiedlich angegeben werden. Es ist also kein Problem, wenn Ihre Maschine beispielsweise für die Z-Achse eine abweichende Spindelsteigung besitzt. Bei diagonalen Fahrten begrenzt die Steuerung die Geschwindigkeit automatisch so, dass auch die langsamere Achse nicht überfordert wird.

„Geschwindigkeit“ gibt die maximal mögliche Geschwindigkeit des Antriebs an, „Beschleunigung“ die maximal mögliche Beschleunigung. Beachten Sie die Einheiten (mm/s bzw. mm/s²). Ein g (Erdbeschleunigung) entspricht 9810mm/s². Praktikale Werte liegen meist im Bereich 0,1 bis 1g (ca. 1000 bis 10000mm/s²).

Für Servoantriebe empfiehlt sich hier eine genauere Berechnung unter Berücksichtigung der Masenträgheitsmomente. Bei Schrittmotoren kann dies experimentell ermittelt werden, indem beginnend mit

Bei Schrittmotoren kann dies experimentell ermittelt werden, indem beginnend mit

kleineren Beschleunigungen solange grössere Werte getestet werden, bis Schrittverluste auftreten, und dann ein etwas kleinerer Wert benutzt wird.

Die zulässigen Verfahrenswege werden bei „min“ und „max“ angegeben, und werden von der Steuerung überwacht. D.h. auch bei fehlerhaften Programmen brauchen Sie nicht zu befürchten, dass die Maschine auf die Anschläge fährt. Normalerweise ist der min-Wert immer Null und der max-Wert eine positive Zahl, ausser bei der Z-Achse, die den Nullpunkt üblicherweise oben hat. In diesem Fall ist der min-Wert eine negative Zahl und der max-Wert Null.

Im Feld „Referenzfahrt“ wird die Verfahrgeschwindigkeit für Referenzfahrten angegeben. In den meisten Fällen sollte diese geringer als die maximale Verfahrgeschwindigkeit gewählt werden, weil bei der Referenzfahrt nur ein begrenzter Weg für die Bremsrampe zur Verfügung steht. Bei der Referenzfahrt fährt die betreffende Achse mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung des Endschalters. Wenn dieser erreicht und betätigt wird, was wegen der unbekannten Ausgangsposition nicht vorhergesehen werden kann, beginnt die Steuerung mit der Bremsrampe. Damit der Motor zum Stillstand kommt, bevor die Achse an den Anschlag fährt, darf die Geschwindigkeit einen bestimmten Maximalwert nicht überschreiten, der sich mit folgender Formel berechnen lässt:

$$\text{Referenzfahrtgeschwindigkeit} = \sqrt{\text{Bremsweg} \cdot \text{Beschleunigung}}$$

Hierbei ist Bremsweg der zur Verfügung stehende Weg für die Linearachsen bzw. Winkel für Drehachsen vom Ansprechpunkt des Endschalters bis zum Anschlag in den entsprechenden Einheiten. Selbstverständlich darf für die Referenzfahrtgeschwindigkeit kein grösserer Wert als die maximale Geschwindigkeit der Achse angegeben werden.

Mit dem Kontrollkästchen „Referenzschalter“ kann entschieden werden, ob die Achse eine automatische Referenzfahrt durchführen soll oder nicht. Bei X, Y und Z sollte diese Option immer aktiviert sein. Bei Dreh- oder Hilfsachsen kann es unter Umständen erwünscht sein, keine Referenzfahrt durchzuführen. Falls sie die Referenzfahrt für Testzwecke komplett unterdrücken wollen, aktivieren Sie bitte den Testmodus auf der Seite „Bedienung“ anstatt die Referenzschalter aller Achsen einzeln abzuschalten. Mit dem Kontrollkästchen „Handsteuerung“ können einzelne Achsen von der Handsteuerung ausgeschlossen werden, indem das Kästchen deaktiviert wird. Dies ist z.B. beim Antrieb eines Werkzeugmagazins sinnvoll, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

„Geschwindigkeitssprung“ steht für die maximale Geschwindigkeitsänderung, die eine Achse ohne Rampe ausführen kann. Der optimale Wert sollte auch hier durch Experimente ermittelt werden. Ein zu hoher Wert kann einen rauen Lauf und im Extremfall Schrittverluste zur Folge haben. Bei zu niedrigem Wert dauert die Bearbeitung bei vielen kleinen Linien u.U. länger als nötig.

Achtung: Kontrollieren sie nochmals alle Werte, insbesondere Auflösung und Geschwindigkeiten, und achten Sie auf die Einheiten. Ein versehentlich falsch gesetztes Komma kann dazu führen, dass sich die Maschine unerwartet rasend schnell bewegt, und Beschädigungen oder Verletzungen zur Folge haben. Da es viele, sehr unterschiedliche Maschinen gibt, kann das Programm nicht überprüfen, ob die Werte für Ihre Maschine richtig sind.



Ein- und Ausgänge

Auf dieser Seite können Sie die Polarität der Ein und Ausgänge festlegen. Bei den Eingängen entspricht ein Schliesser einem high-aktiven Signal, d.h. der Eingang ist mit +24V verbunden, wenn der Schalter betätigt ist. Bei Öffnern ist es umgekehrt, d.h. der Eingang ist im Ruhezustand mit +24V verbunden und offen, wenn der Schalter betätigt ist. Falls Sie an Stelle von mechanischen Schaltern Näherungsschalter oder andere Sensoren verwenden, sollten diese vom PNP-Typ sein.

Die Schaltausgänge für Spindel und Kühlmittel können Sie den Ausgängen 100 bis 107, oder falls Sie ein Erweiterungsmodul angeschlossen haben auch externen Ausgänge zuordnen. Falls Ihre Spindel nicht für Linkslauf (M4) geeignet ist, stellen Sie die entsprechende Zuordnung auf „AUS“.

Mit den Einstellungen „Achsenrichtung“ und „Taktflanke“ können Sie die Polarität der Schritt- und Richtungssignale umkehren. Dies ist nützlich, falls ein Motor in die falsche Richtung dreht. Sie können dies dann korrigieren, ohne die Verdrahtung ändern zu müssen. Das gleiche gilt für die Polarität des Stromabsenkungssignals.

Ein- / Ausg.	Funktion	Schaltertyp	Achse	Achsenrichtung	Taktflanke
A15	Referenz X	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner	X	<input checked="" type="radio"/> vorwärts <input type="radio"/> rückwärts	<input checked="" type="radio"/> steigende <input type="radio"/> fallende
C15	Referenz Y	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner	Y	<input checked="" type="radio"/> vorwärts <input type="radio"/> rückwärts	<input checked="" type="radio"/> steigende <input type="radio"/> fallende
A16	Referenz Z	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner	Z	<input checked="" type="radio"/> vorwärts <input type="radio"/> rückwärts	<input checked="" type="radio"/> steigende <input type="radio"/> fallende
C16	Referenz 4	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner	4	<input checked="" type="radio"/> vorwärts <input type="radio"/> rückwärts	<input checked="" type="radio"/> steigende <input type="radio"/> fallende
A17	Referenz 5	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner	5	<input checked="" type="radio"/> vorwärts <input type="radio"/> rückwärts	<input checked="" type="radio"/> steigende <input type="radio"/> fallende
A18	Alarm/halt	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner			
	Menü/Start	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner			
	Pfeil oben	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner			
	Pfeil unten	<input checked="" type="radio"/> Schliesser <input type="radio"/> Öffner			

Ausg.	Funktion	Ausgang/Umleitung
	Spindel-Rechtslauf	100
	Spindel-Linkslauf	101
	Pumpe/Relas2	102
A22	Stromabsenkung	<input checked="" type="radio"/> high: aktiv <input type="radio"/> low: aktiv

Sonstige Parameter

Falls sie ungeduldig sind, können Sie in den meisten Fällen die folgenden Seiten überspringen, die restlichen Parameter auf ihren Standardwerten belassen und direkt mit „Speichern der Einstellungen“ fortfahren. Die Parameter auf den Seiten „Extras“, „Bedienung“ und „Lizenz“ dienen dazu, die Bedienung der Steuerung an Ihre Bedürfnisse anzupassen oder Sonderfunktionen zu konfigurieren.

Die BEAMICON-Steuerung führt eine Reihe von Optimierungen durch, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen. Unter anderem werden mehrere aufeinanderfolgende kurze Liniestücke zusammengefasst, falls es das Beschleunigungsvermögen der Achsen zulässt, diese ohne abzusetzen zu fahren. Mit dem „max. Knickwinkel“ wird der Winkel angegeben, ab dem zwischen zwei Linien in jedem Fall angehalten wird. Die Entscheidung hängt aber

Parameter	Wert	Einheit
max. Knickwinkel	20.0	°
max. Abweichung Hinterschnittpunkt	0.01	mm
Bezugsdurchmesser für Drehachsen	50.0	mm
Standard Vorschub	300.0	mm/min
Standard Spindeldrehzahl	3000.0	U/min
min. Spindeldrehzahl (0V)	0.0	U/min
max. Spindeldrehzahl (10V)	6000.0	U/min
Beschleunigung Werkzeugspindel	3000.0	U/min/s
Spindel Drehebenaussparung	250	cpr
Hochauflast Spindel	1000	ms
Vorlaufzeit Pumpe	1000	ms
Lebensdauer Zehrschalt	0	ms
Laser Modulation	<input type="radio"/> vorhanden <input checked="" type="radio"/> vornehmlich	

	X	Y	Z	4	5
L54	0.0	0.0	0.0	0	0
L55	0.0	0.0	0.0	0	0
L56	0.0	0.0	0.0	0	0
L57	0.0	0.0	0.0	0	0
L58	0.0	0.0	0.0	0	0
L59	0.0	0.0	0.0	0	0

	X=X	Y=Y	Z=Z
X=X	1.0	0.0	0.0
X=Y	0.0	1.0	0.0
X=Z	0.0	0.0	1.0

	X	Y	Z	4	5
Tolwaga	5.0	5.0	1.0	0.0	0.0
Hysteresis	2.0	2.0	2.0	10.0	0.0

zusätzlich von dem zulässigen Geschwindigkeitssprung und dem Beschleunigungsvermögen der Achsen ab, d.h. es kommt nicht auf den Winkel alleine sondern auf die Kombination mit der Vorschubgeschwindigkeit an. Ein kleiner Winkel bei grosser Verfahrgeschwindigkeit führt zur gleichen vektoriellen Geschwindigkeitsabweichung wie ein grosser Winkel bei kleiner Verfahrgeschwindigkeit. Wenn der Winkel grösser als der Parameter „max. Knickwinkel“ ist, wird unabhängig von der Geschwindigkeit immer abgebremst.

Der Parameter „max. Abweichung Kreismittelpunkt“ bezeichnet den maximalen Unterschied der beiden Abstände des Kreisbogenmittelpunkts zum Anfangs und Endpunkt. Dadurch, dass im CNC-Programm die Koordinaten nur mit endlicher Stellenzahl hinter dem Komma angegeben werden, kann es vorkommen, dass der programmierte Mittelpunkt nicht genau den gleichen Abstand vom Start- wie zum Endpunkt des Kreisbogens hat. Die BEAMICON-Steuerung korrigiert diesen Fehler automatisch, jedoch nur bis zu einer einstellbaren Obergrenze.

„Bezugsdurchmesser für Drehachsen“ bezeichnet den nominellen Werstückdurchmesser bei Maschinen mit Drehachsen und drehbarem Werkstück bzw. schwenkbarer Spannfläche, oder den Abstand des Gelenkmittelpunkts von der Fräterspitze bei Maschinen mit schwenkbarem Fräskopf. Dieser Radius ist zur Berechnung der Vorschubgeschwindigkeiten der Drehachsen erforderlich. Bei einer Maschine mit drehbarem Werkstück wird dann z.B. der Vorschub der Drehachse so gewählt, dass beim Gravieren eines Rechtecks auf einem Rohrumfang alle Seiten mit gleichem Vorschub graviert werden (Umfangsgeschwindigkeit der Drehachse = Vorschub der Linearachse), wenn der Rohrradius dem hier eingestellten Wert entspricht.

Die Standardwerte für Vorschub und Spindeldrehzahl sind aktiv, falls im Programm kein Wert für „F“ und „S“ angegeben wird. Dies vermeidet endlose Warteschleifen, die beim Wert Null auftreten würden.

Die Werte für minimale und maximale Spindeldrehzahl setzen nicht nur die zulässigen Grenzen für den S-Wert in CNC-Programmen, sondern legen auch die Kennlinie für den Analogausgang (falls Erweiterungsmodul vorhanden) fest. Das Wertepaar 0 und 6000/min entspricht z.B. einer Ursprungsgeraden mit $10V = 6000/\text{min}$.

„Hochlaufzeit Spindel“ und „Vorlaufzeit Pumpe“ sind Wartezeiten, die bei den entsprechenden M3, M4 und M8-Befehlen eingefügt werden, um die Trägheit der Antriebsmotoren zu berücksichtigen. „Beschleunigung Werkzeugspindel“ und „Drehgeberauflösung Spindel“ muss nur angegeben werden, wenn die Option Synchrones Gewindeschneiden benutzt wird (Lizenz erforderlich).

Die Werkstücknullpunkte L54 bis L59 entsprechen den Speichern für die Befehle G54 bis G59. Hier können Sie Koordinaten für die Werkstücknullpunkte vorgeben. Diese können wahlweise auch später an der Maschine verändert werden.

Die Korrekturfaktoren können dazu verwendet werden, Ungenauigkeiten der Maschinenmechanik auszugleichen (Lizenz erforderlich). Die Faktoren bilden eine Matrix, mit der alle Positionsvektoren des Programms multipliziert werden, um die tatsächlichen Achskoordinaten zu erhalten. Damit ist es möglich, Winkel- und Steigungsfehler auszugleichen.

„Hysterese“ bezeichnet den maximalen Abstand zwischen Ansprech- und Abschaltpunkt der Referenzschalter. Bei Nockenschaltern oder Microschaltern mit langem Hebel muss der Standardwert von 1mm eventuell etwas hochgesetzt werden. „Totweg“ bezeichnet den Abstand, der nach der Referenzfahrt zusätzlich vom Schalter weg gefahren wird. Dies ist bei ungenauer oder elastischer Mechanik oder extrem empfindlichen Endschaltern ohne Hysterese sinnvoll, um ein unbeabsichtigtes Ansprechen der Schalter durch Überspringen zu vermeiden.

Auf der Seite „Bedienung“ können die Schrittweiten und maximalen Geschwindigkeiten für die Bedienung mit dem Handrad eingestellt werden. Mit „Schalterentprellung“ kann die Filterzeitkonstante für die Schaltereingänge beeinflusst werden. Höhere Werte ergeben eine bessere Entstörung, bedeuten aber auch eine längere Reaktionszeit.

„Handrad Antiresonanz“ verhält sich ähnlich für die Bewegung des Handrads. Der Parameter bestimmt den Grad der „Glättung“ der Bewegung bei der manuellen Fahrt. Ohne Filterung würden die Achsen wegen der diskreten Schritte sonst sehr unsanft und ruckelnd fahren. Höhere Werte führen zu einem „weicheren“ Verhalten und niedrigerem Geräuschpegel, verlangsamen allerdings die Reaktion etwas.

Wenn Sie die automatische Referenzfahrt unterdrücken wollen, können Sie dies mit der Einstellung „Testmodus“ tun. Dies ist nur zu Testzwecken ratsam (siehe Kapitel „Testlauf“). Ein Arbeiten in diesem Modus umgeht die automatische Bereichsprüfung und kann zu Kollisionen führen.

Bei „Referenzfahrt vor jedem Programmstart“ wird nicht nur einmal beim Einschalten eine Referenzfahrt durchgeführt, sondern, wie der Name schon sagt, vor jedem Programmstart. Dies ist normalerweise nicht erforderlich, da bei korrekt funktionierenden Antrieben keine Schrittverluste auftreten, und die zusätzlichen Referenzfahrten nur unnötig Zeit kosten. Bei Temperaturdrift der Endschalter oder Spänen auf der Schaltfläche usw. kann sich die Wiederholgenauigkeit sogar verschlechtern.

Die Option „Y-Achse Referenzschalter hinten“ ermöglicht es, den Referenzschalter am positiven Ende der Y-Achse anzubringen, anstatt wie sonst beim Nullpunkt. Dies ist insbesondere bei Maschinen mit in Y-Richtung fahrbarem Tisch nützlich, damit die Bearbeitungsfläche in der Grundstellung besser zugänglich ist.

Auf der Seite „Lizenz“ können Sie einen Lizenzcode für Zusatzoptionen eingeben. Der Lizenzcode muss zur Seriennummer der Steuerung passen, damit die erworbenen Features freigeschaltet werden.

Speichern der Einstellungen

Am unteren Ende des Parameter-Fensters befinden sich Schaltflächen zum Laden und Speichern der vorgenommenen Einstellungen. Mit „Speichern“ auf der linken Seite können sie die am Bildschirm vorgenommenen Änderungen in eine Datei auf dem PC speichern und später mit „Laden“ wieder abrufen. Damit können sie nicht nur Sicherheitskopien der Parameter ablegen, sondern auch mehrere Einstellungsvarianten für eine oder mehrere Maschinen verwalten. Falls Sie mehrere Einstellungen benutzen, ist es ratsam, auf

der ersten Seite „Maschine“ einen Beschreibungstext einzugeben, mit der eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Beachten Sie bitte, dass beim Laden einer Datei die Änderungen am Bildschirm überschrieben werden.

Mit „erneut Abfragen“ rechts werden die aktuellen Einstellungen aus der angeschlossenen Steuerung gelesen. Da dies beim ersten Öffnen des Parameter-Fensters automatisch geschieht, ist dies normalerweise nur nötig, wenn Sie am Bildschirm vorgenommene Änderungen rückgängig machen wollen.

„Übernehmen“ überträgt die aktuellen Einstellungen vom Bildschirm zur Steuerung und speichert sie dort ab. Wenn Sie die Parameter zum ersten mal eingegeben haben, oder die Auflösungen oder Schalterpolaritäten verändert haben, sollten sie danach das Programm verlassen und die Steuerung aus- und wieder einschalten.

4.5 Probelauf der Achsantriebe

Wenn alle Komponenten an die Steuerung angeschlossen und alle Parameter eingestellt sind, sollte die korrekte Funktion der Motoren und Endschalter überprüft werden, bevor mit der Fräsmaschine das erste mal gearbeitet wird. Dazu gehen sie wie folgt vor:

Schalten sie die Steuerung zuerst aus und drehen die Motoren auf eine Position in sicherem Abstand von den Anschlägen bzw. Endschaltern. Danach schalten sie die Steuerung wieder ein. Gehen Sie an der Steuerung (nicht am PC) in das Menü „Maschine einrichten – Referenzfahrt“ und stellen den Modus auf „nie“. Dies erlaubt das manuelle Verfahren der Motoren, ohne dass zunächst die Endschalter benötigt werden.

Kontrolle der Endschalter

Verlassen sie das Menü „Referenzfahrt“ und wählen sie das Menü „Ein/Ausgänge setzen“. In den obersten Zeilen wird jetzt der Zustand der fünf Endschalter „RefX“ bis „RefB“ angezeigt, der im Ruhezustand Null sein sollte. Betätigen sie jetzt die Endschalter der Reihe nach von Hand. Im gedrückten Zustand muss in der entsprechenden Zeile eine Eins erscheinen.

Falls ein Endschalter seinen Zustand nicht wechselt oder die Zuordnung der Achsen vertauscht ist, kontrollieren sie noch einmal die Verdrahtung. Falls ein oder mehrere Endschalter falsche Polarität aufweisen (Ruhezustand 1, gedrückt 0), ändern sie die Polarität Auf der Seite „Ein/Ausgänge“ im Parameterfenster wie im Kapitel „Einstellen der Maschinenparameter“ beschrieben, und kontrollieren danach die Funktion erneut.

Nicht vorhandene Achsen (bei 3- oder 4-Achsmaschinen) benötigen natürlich auch keinen Endschalter, die Polarität muss trotzdem richtig eingestellt werden, so dass der zugehörige Eingang im Zustand „0“ steht.

Kontrolle der Relaisausgänge

Ebenfalls im Menü „Ein/Ausgänge setzen“ kann die Funktion der Relaisausgänge getestet werden. Gehen sie dazu in die Zeile „Motor“ bzw. „Pumpe“. Nach einmaligem Drücken der Menütaste (Freigabetaste beim Handsteuergerät) erscheint „E=0 A=0“. „E“ bedeutet dabei Eingang, „A“ Ausgang. In der Regel ist nur eines von beidem relevant. Nur Anschlüsse von Erweiterungsmodulen können sowohl Ein- als auch Ausgang sein.

Beim zweiten Drücken der Menütaste springt die Anzeige auf „A=1“ und das zugehörige Relais sollte einschalten (Vorsicht: Spindel läuft an, Verletzungsgefahr!). Nochmaliges Drücken schaltet das Relais wieder aus („A=0“).

Kontrolle der Motorlaufrichtung

Verlassen sie das Menü „Ein/Ausgänge setzen“ und gehen sie in das Menü „manuell Fahren“. Wählen sie eine Achse aus, indem sie in die entsprechende Zeile gehen und die Menütaste drücken (und loslassen). Beim Handsteuergerät muss dagegen die Freigabetaste gedrückt und gehalten werden. (Falls die Meldung „Referenzfahrt erforderlich, weiter/abbrechen“ erscheint, haben sie vergessen, den Referenzfahrt-Modus wie oben beschrieben auf „nie“ zu stellen. Wählen sie in diesem Fall „abbrechen“ und holen sie dies nach.)

Drücken sie nun eine der Pfeiltasten oder drehen sie vorsichtig am Handrad. Bei der Taste „↑“ oder drehen im Uhrzeigersinn muss sich der Motor in Richtung positiver Koordinatenwerte bewegen, d.h. bei X- und Y-Achse vom Endschalter weg und bei der Z-Achse zum Endschalter hin (bei senkrechter Anordnung nach oben). Bei der Taste „↓“ oder drehen gegen den Uhrzeigersinn muss sich der Motor dagegen in Richtung negativer Koordinaten bewegen, also bei X und Y zum Endschalter hin und bei Z vom Endschalter weg (nach unten).

Achtung: falls die Option „Y-Achse Referenzschalter hinten“ gewählt wurde, muss sich der Referenzschalter für die Y-Achse entgegen obiger Darstellung in der positiven Richtung befinden.

Falls der Motor in die falsche Richtung dreht, haben sie folgende Möglichkeiten, die Laufrichtung umzudrehen:

- a) Umpolen des Richtungsausgangs der Steuerung durch Auswahl von „rückwärts“ auf der Seite „Ein/Ausgänge“ im Parameter-Fenster (siehe Kapitel „Maschinenparameter einrichten“).
- b) Bei Schrittmotoren Umpolen einer Spule (nicht beide). Achtung: Abklemmen der Motoranschlüsse kann bei einigen Endstufentypen zu Schäden führen, deshalb vorher immer erst ausschalten. Bei Servomotoren ist ein Umpolen des Motors nicht ratsam.

Neben der Laufrichtung sollten sie auch noch einmal die richtige Einstellung der Auflösung grob kontrollieren, indem sie z.B. nach der Bildschirmanzeige 1cm verfahren und den zurückgelegten Weg mit einem Maßband kontrollieren. Grobe Rechenfehler oder Wahl des falschen Faktors für Halb- Voll- oder Microschrittbetrieb können hierbei erkannt und spätere Kollisionen vermieden werden.

Wenn die Laufrichtungen aller Achsen kontrolliert sind, kann die erste Referenzfahrt durchgeführt werden. Wechseln sie dazu in das Menü „Referenzfahrt“ und stellen den Modus wieder auf „einmal“. Aktivieren sie dann den Menüpunkt „Ref.-Fahrt auslösen“. Alle Achsen sollten jetzt der Reihe nach in Richtung Endschalter fahren, bis dieser betätigt wird, und dann langsam ein kleines Stück in die entgegengesetzte Richtung fahren, bis der Schalter wieder im Ruhezustand (freigefahren) ist.

Wenn diese Prüfung erfolgreich beendet ist, ist die Steuerung einsatzbereit.

5 Spezialfunktionen

Die BEAMICON-Steuerung unterstützt auch noch eine Reihe von speziellen Funktionen bzw. besondere Maschinentypen. Um die Parametereinstellung für die meisten Anwender, die diese Funktionen nicht benötigen, möglichst überschaubar zu halten, ist den Sonderanwendungen ein extra Kapitel gewidmet, wo diese ausführlich beschrieben sind.

5.1 Doppelter Portalantrieb („Gantry“)

Grosse Flachbettmaschinen (Plotter, Laser-, Plasma-, oder Wasserstrahlschneidmaschinen) werden oft mit einem fahrbaren Portal gebaut, das auf beiden Seiten angetrieben wird (Zahnriemen, Zahnstange oder Gewindespindel). Man kann entweder die beiden Antriebe über eine Welle oder Riemen koppeln, oder zwei getrennte Motoren verwenden. Mit der Gantry-Option (engl. gantry = Verladekran) kann man zwei Antriebsmotoren derart ansteuern, dass sie im normalen Betrieb parallel fahren, bei der Referenzfahrt jedoch getrennt „genullt“ werden, so dass die Portalachse genau rechtwinklig ausgerichtet wird.

Als doppelter Portalantrieb können eine oder zwei beliebige Linearachsen (X, Y oder Z) ausgewählt werden, indem die entsprechenden Kontrollkästchen auf der Seite „Maschine“ im Parameter-Fenster aktiviert werden. Natürlich dürfen Sie nur so viele Achsen als Gantry-Antrieb markieren, wie noch Achsen-Ausgänge frei sind. Die Zuordnung der Ausgänge und Endschaltereingänge wird darunter angezeigt, z.B. „X1 Y Z X2“, wenn Sie eine 3-Achsenmaschine mit doppeltem X-Antrieb haben.

Jedem Schritt/Richtungsausgang für Schrittmotor- oder Servoendstufen ist in der gleichen Reihenfolge jeweils ein Endschaltereingang zugeordnet. Auch die Schalterpolaritäten (Schliesser/Öffner) und Drehrichtungen (vorwärts/rückwärts) auf der Seite „Ein/Ausgänge“ im Parameterfenster wirken auf die Schalter und Motoren in der angegebenen Reihenfolge. Es können also für Master- und Slave-Achsen (z.B. X1 und X2) getrennte Schalterpolaritäten und Drehrichtungen vorgegeben werden. Letzteres ist nützlich, wenn die Motoren spiegelbildlich angebaut sind, der elektrische Anschluss aber einheitlich ausgeführt wird.

Bei der Erstinbetriebnahme ist die Kontrolle der Endschalter und Motorlaufrichtung besonders vorsichtig durchzuführen, da ein gegenläufiges Drehen der Motoren die Mechanik beschädigen kann. Bei der Konstruktion sollte berücksichtigt werden, dass einer der Motoren ausfallen kann, bei Schrittmotoren durch Schrittverlust bei Überlastung oder bei Servomotoren durch Bürstenverschleiss oder Ausfall des Encoders. Das Portal sollte entweder so stabil gebaut sein, dass es diesen Fall unbeschadet übersteht, oder es müssen gesonderte Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen werden, z.B. Seilzugschalter, die auf Verbiegung des Portals reagieren und einen Nothalt auslösen. Insbesondere bei selbsthemmenden Antrieben (Schneckengetriebe, Gewindespindeln geringer Steigung) ist dies dringend zu empfehlen.

Bei der Referenzfahrt (sog. Homing oder Nullen) der Portalachse verfährt die Steuerung in folgender Weise: Beide Achsen fahren gemeinsam so weit, bis beide Endschalter betätigt sind. Danach fahren wieder beide Achsen mit verminderter Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung, bis beide Endschalter freigefahren (nicht mehr betätigt) sind. Hierbei wird die Wegdifferenz zwischen den Schaltpunkten der beiden Achsen gemessen und erst danach durch Fahren einer einzelnen Achse korrigiert. Dies hat den Vorteil, dass die Messung bei konstanter Geschwindigkeit geschieht, und keine Ungenauigkeiten durch Schwingungen oder ungleiche Verzögerungszeiten entstehen können. Der Parameter „refHysteresis“ sollte auf die Endschaltherysterese (Weg in Meter) plus maximaler Abweichung zwischen Master und Slave-Achse plus etwas Sicherheitsreserve eingestellt werden.

5.2 Synchrones Gewindeschneiden

Das Schneiden von Innengewinde mit Gewindebohrern ist prinzipiell mit jeder Maschine möglich, die über eine drehzahlgeregelte Spindel mit ausreichend Drehmoment verfügt. Hierbei ist im allgemeinen aber ein Ausgleichsfutter nötig, das verhindert, dass der Gewindebohrer abbricht, wenn die Bewegung der Z-Achse nicht genau mit der Drehung der Spindel synchronisiert ist. Mit der Option „synchrones Gewindeschneiden“ ist eine exakte Synchronisation möglich, und der Gewindebohrer kann in ein starres Bohrfutter eingespannt werden.

Für diese Synchronisation ist es erforderlich, einen Drehgeber auf der Welle der Werkzeugspindel anzubringen und an den entsprechenden Eingang des Erweiterungsmoduls BeamiExt anzuschließen. Der Drehgeber kann optisch oder mit Hallsensoren arbeiten. Induktive Geber sind wegen der meist zu geringen Schaltfrequenz oder unzureichendem Signal bei kleiner Drehzahl nicht geeignet. Da die Anforderungen an die Auflösung nicht so hoch ist wie bei Servoachsen, reicht ein Drehgeber mit etwa 100 bis 250 Impulsen pro Umdrehung für die meisten Anwendungen aus. Am preisgünstigsten und bei beengtem Einbauraum und hohen Temperaturen auch am zweckmäßigsten sind Hallsensoren, die einfach die Zähne eines normalen Stahlzahnrad auf der Welle abtasten. Es ist darauf zu achten, dass der Sensor zwei phasenverschobene Ausgangssignale erzeugt, damit die Steuerung sowohl Geschwindigkeit als auch die Drehrichtung der Welle erfassen kann.

Für das Gewindeschneiden müssen die Parameter „Beschleunigung Werkzeugspindel“ und „Drehgeberauflösung Spindel“ auf der Seite „Extras“ des Parameterfensters eingestellt werden. Die Auflösung des Drehgebers an der Werkzeugspindel wird in Strichen pro Umdrehung (CPR = Cycles per Revolution) angegeben. Bei Hallsensoren entspricht dies der Zähnezahl des Zahnrad. Das Beschleunigungsvermögen des Spindelmotors wird in Umdrehungen/min/s angegeben. Dies kann aus den Einstellungen der Maximaldrehzahl und Hochlaufzeit am Frequenzumrichter ermittelt werden.

Beschleunigung = Maximaldrehzahl / Hochlaufzeit

also z.B. 3000/min/s bei einer Maximaldrehzahl von 6000/min und einer Hochlaufzeit von 2s. Die Angabe der Beschleunigung ist wichtig, damit die Steuerung berechnen kann, wie weit vor dem unteren Umkehrpunkt die Spindel stoppen muss. Bei zu niedrigen Werten wird das Gewinde etwas kürzer, bei zu hohen besteht insbesondere bei Sacklöchern die Gefahr, dass der Bohrer bricht, weil er zu weit eingedreht wird.

Die hier angegebenen Empfehlungen gelten für normale Anwendungen mit Steigungen von 0,3 bis 2mm, Drehzahlen von etwa 100 bis 600/min und Genauigkeitsanforderungen im Bereich von 1/100 bis 2/100mm. Falls sie stark abweichende Anforderungen haben, sollten Sie sich für die Auslegung mit Benezan Electronics in Verbindung setzen. Die Anschlussbelegung des Drehgebereingangs des Erweiterungsmoduls BeamiExt finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.

5.3 Schneidplotter mit Tangentialmesser

Mit der Software-Option „Tangentialmesser“ kann die BEAMICON-Steuerung auch für Schneidplotter mit Tangentialmesser verwendet werden. Eine zusätzliche Drehachse (C) wird automatisch so angesteuert, dass das Messer immer in die aktuelle Bewegungsrichtung (XY-Vektor) zeigt, eben „tangential“.

Ein Schneidplotter ist vom Aufbau prinzipiell vergleichbar mit einer Fräs- oder Graviermaschine. Er besitzt drei lineare Achsen X, Y und Z für die Positionierung, und eine C-Achse für die Drehbewegung des Messers. Die Z-Achse für die vertikale Einstechbewegung des Messers kann entweder über einen Positionierantrieb mit Schritt- oder Servomotor realisiert sein, oder auch mit einem Hubmagnet oder Pneumatikzylinder. Bei der zweiten Alternative gibt es dann keine verschiedenen Einstechtiefen wie bei Fräs- oder Gravurmaschinen, sondern nur „oben“ und „unten“ (PenUp/Down). Gleiches gilt für Z-Achsen mit automatischer Höhen- oder Anpressdruckregelung. Die Regelung erfolgt hierbei extern, die BEAMICON gibt nur die Up/Down-Befehle.


Bei Schneidplottern müssen einige Besonderheiten bei der Parametereinstellung beachtet werden. Es wird empfohlen, die gesondert erhältliche Anleitung für die Tangentialmesser-Option zu lesen. Hier wird nur eine kurze Zusammenfassung wiedergegeben.

Parameter	Beschreibung
Maschinentyp	Schneidplotter ohne/mit Z
C-Achse Auflösung	Auflösung der C-Achse, Auflösung*360 muss eine ganze Zahl sein
C-Achse min	Verfahrbereich für C-Achse, untere Grenze, muss immer -360° betragen
C-Achse max	Verfahrbereich für C-Achse, obere Grenze, muss immer $+360^\circ$ betragen
max. Knickwinkel	maximaler Winkel zwischen zwei Geradenstückenl, der ohne Abzusetzen geschnitten werden kann
Vorlaufzeit Pumpe	Verzögerungszeit für PenUp/Down (anstatt Kühlmittelpumpe)
Pumpe/Relais2	Ausgang-Nr. für PenUp/Down (nur bei Pneumatik, Hubmagnet, externe Z-Regelung)

5.4 Laserschneiden

Beim Laserschneiden ist es erforderlich, die Laserleistung proportional zur momentanen Verfahrgeschwindigkeit zu regeln (modulieren), damit an den Stellen, wo die Bewegung abgebremst und beschleunigt wird, keine Brandstellen entstehen. Hierzu kann der Analogausgang des Erweiterungsmoduls BeamiExt verwendet werden, der sonst bei Fräsanwendungen für die Drehzahlregelung der Werkzeugspindel vorgesehen ist.

Wenn die passende Lizenz eingegeben ist, können die Parameter „Laserleistung Zeitversatz“ und „Laserleistung Modulation“ auf der Seite „Extras“ im Parameter-Fenster eingestellt werden. Zeitversatz ist die Zeit, die die Laserleistung dem Geschwindigkeitsverlauf vorausleitet oder nachfolgt. Zusätzlich müssen die Parameter „min. Spindeldrehzahl“ und „max. Spindeldrehzahl“ auf die Werte 0 und 100 gesetzt werden. Je nach Einstellung der Modulationsart ergibt sich ein Verlauf nach folgendem Diagramm:

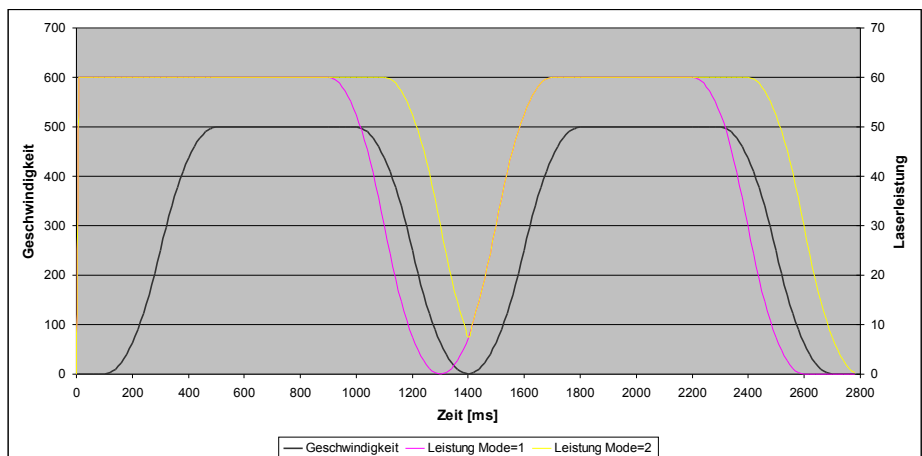

Wie man sieht, eilt der Ausgang der Leistungsmodulation bei Mode 1 (vorlaufend, blaue Kurve) der Momentangeschwindigkeit (schwarze Kurve) um den Zeitversatz voraus. Dies ist dazu gedacht, Verzögerungen im Leistungsteil des Lasers zu kompensieren. Realistische Werte für `dacPhaseLead` liegen norma-

erweise bei wenigen Millisekunden. In obigem Diagramm wurden 100ms gewählt, um die Auswirkung besser sichtbar zu machen.

Bei Mode 2 (vor- und nachlaufend, gelbe Kurve) eilt die Leistungsmodulation der Geschwindigkeit beim Beschleunigen voraus und beim Bremsen hinterher. Dies bewirkt, dass beim Bremsen und Beschleunigen die Laserleistung etwas höher als proportional zu Geschwindigkeit ist und bei kurzen Stops, etwa bei scharfen Ecken, nie ganz auf Null abfällt. Wenn kein zeitlicher Versatz gewünscht wird, sollte die Modulation auf vorlaufend und ein Zeitversatz von Null eingestellt werden.

Direkt nach dem Einschalten des Lasers (M3) wird zum Einstechen immer die maximal eingestellte Leistung ausgegeben (S, z.B. 60%), auch wenn der Schneidkopf stillsteht. Mit dem Parameter „Hochlaufzeit Spindelmotor“ (normalerweise Wartezeit für Beschleunigung des Spindelmotors) kann die Zeit eingestellt werden, die zum Einstechen gewartet wird, bevor die erste Bewegung gestartet wird.

Die tatsächlich ausgegebene Spannung ist zusätzlich abhängig von den Parametern F (Vorschubgeschwindigkeit) und S (Leistungsfaktor, sonst Spindeldrehzahl) im CNC-Programm. 10V entspricht 100% Leistung, S gibt die gewünschte Leistung bei tatsächlichem Vorschub = eingestelltem Vorschub (F) an. Beispiel: Bei F=500 und S=60 wird 60% Leistung (6V) ausgegeben, wenn die volle Geschwindigkeit (500mm/min) erreicht wird, also auf längeren Geradenstücken oder grossen Kreisen. Beim Bremsen und Beschleunigen und bei engen Kreisbögen wird die Leistung auf 0 bis 60% proportional zur momentanen Geschwindigkeit reduziert.

6 Zubehör, Erweiterungen und Updates


6.1 Zusätzliche Ein-/Ausgänge

Bei einigen Anwendungen kann es sein, dass die vorhandenen Schaltein- und Ausgänge der Steuerung nicht ausreichen. Dazu gehören beispielsweise Werkzeugwechsler, automatische Spannvorrichtungen, zusätzliche Endschalter für Messtaster, Werkzeuglängenkorrektur oder –brucherkennung, Klemmung für Drehachsen, Richtungsumschaltung des Werkzeugspindelmotors uvm.

Für diese Zwecke sind zwei Erweiterungsmodule erhältlich, von denen auch mehrere gleichzeitig über eine Feldbus-Schnittstelle an die BEAMICON-Steuerung angeschlossen werden können.



Bestellbezeichnung: BEAMIEXT

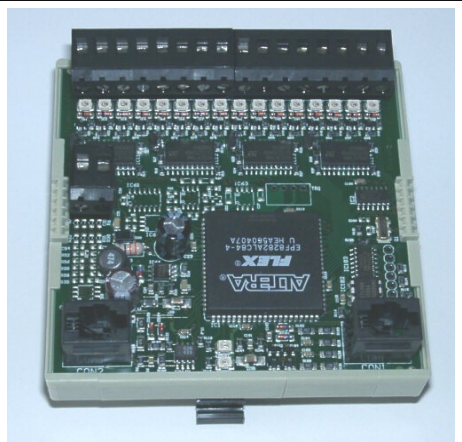

Bestellbezeichnung: BEAMIDIO16

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Acht digitale Ein/Ausgabekanäle: Jeder Kanal kann unabhängig wahlweise entweder als Eingang (z.B. für Endschalter, Lichtschranken, Sensoren) oder als Ausgang (z.B. für Relais, Pneumatik- oder Hydraulikventile) verwendet werden. • Ein Analogausgang 0..10V: Hiermit kann der Solldrehzahl-Eingang eines Frequenzumrichters angesteuert werden. • Ein Digitaleingang für Encoder/ Drehwinkelgeber: Dies ist ein Eingang für Quadratursignale, wie sie bei Inkrementaldrehgebern verwendet werden: • Hilfsversorgung 5V: Das Erweiterungsmodul stellt eine Hilfsspannung von 5V (max. 100mA) für Drehgeber oder andere Sensoren zur Verfügung. • Potentialtrennung: Erweiterungsmodul und BEAMICON-Steuerung sind galvanisch getrennt und können an unterschiedlichen Versorgungsspannungen (9-36V) betrieben werden. | <ul style="list-style-type: none"> • 16 digitale Ein/Ausgabekanäle für 12- oder 24V-Sensoren, Endschalter, Relais oder Pneumatikventile bis 250mA • günstiges Preis/Kanalanzahl-Verhältnis |
|--|---|

6.2 Handsteuerungsmodul

Um die Einstiegsversion der BEAMICON-Steuerung möglichst preisgünstig zu gestalten, wurde auf eine standardmäßige Ausrüstung mit einer Handsteuerung verzichtet, und eine Bedienung über nur drei Tasten ermöglicht. Für höhere Ansprüche an den Bedienungskomfort ist dieses „digitale Handrad“ aber auf jeden Fall zu empfehlen. Es ermöglicht neben der bequemerem und schnelleren Menüführung auch das präzise und feinfühliges Anfahren des Werkstücknullpunktes mit einem Handrad wie an einer manuellen Fräsmaschine. Die wichtigsten Funktionen wie Programm-Start/Stop, Eilgang, Vorschub usw. sind ausserdem über extra Tasten sofort und ohne Menüs erreichbar.


(Bestellbezeichnung: BEAMIHSET)

6.3 Speichererweiterung

Die BEAMICON-Steuerung verfügt standardmäßig über 512kB RAM-Speicher, wovon jedoch ein Grossteil für interne Zwecke (Benutzeroberfläche) benötigt wird. Der verbleibende Speicherplatz von etwa 32kB für das eigentliche CNC-Programm reicht in der Regel für einfachere Bearbeitungsabläufe und handgeschriebene Programme gut aus. Für komplexere Teile, die mit modernen CAD-Programmen erstellt wurden, werden jedoch unter Umständen mehrere Megabytes lange Programme erzeugt, insbesondere, wenn Freiformflächen und Drei- oder Mehrachs-bearbeitung zusammenkommen. Der zur Verfügung stehende freie Speicherplatz wird vor der Übertragung eines CNC-Programms angezeigt.



Die Steuerung kann mit handelsüblichen SIM-Modulen nachgerüstet werden. Es können Module mit 72 Pins (EDO oder FPM) mit 4 bis 32MB und Zugriffszeiten von 70ns oder schneller verwendet werden. Es müssen keine Jumper gesteckt werden, die Steuerung erkennt die Speichergrösse und alle erforderlichen Einstellungen (Seitengrösse, Refresh-Modus usw.) selbständig. Zur Montage des Moduls müssen Sie das Gehäuse zerlegen und die CPU-Platine mit dem weissen Sockel (Bild rechts) von der grossen Platine abziehen. Die Ausrichtung des Moduls beim Einstecken ist wichtig (siehe Bild, ausgesparte Ecke oben rechts am Modul).

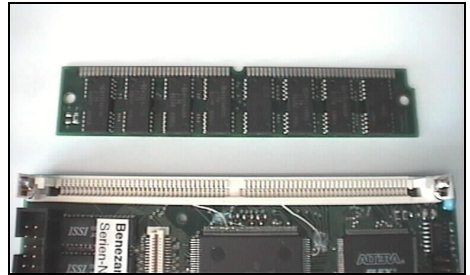

6.4 Software-Updates


Software-Updates können ohne Eingriffe in die Steuerung oder den Austausch von elektronischen Bauteilen allein über die serielle Schnittstelle vorgenommen werden. Um die in der Steuerung befindliche Software vor unbeabsichtigtem Überschreiben zu schützen, ist sie mit einem Hardware-Schutzmechanismus versehen. Um diesen Mechanismus zu entriegeln, muss ein „versteckter“ Schalter hinter dem Loch mit der Beschriftung „Mode“ links unten an der Frontplatte betätigt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Achtung, beim Softwareupdate können Sie die USB-Schnittstelle und das DNC-Programm *nicht* verwenden. Sie benötigen einen PC mit RS232-Schnittstelle und ein Terminalprogramm zur Datenübertragung (z.B. Hyperterm). Schliessen sie die serielle Schnittstelle an die Steuerung an und starten sie das Terminalprogramm. Stellen Sie im Terminalprogramm die Baudrate auf 57600, 8 Datenbits, kein Paräity und das Handshaking auf Hardware (RTS/CTS). Nehmen sie jetzt einen dünnen aber nicht spitzen Gegenstand, etwa eine Kugelschreiberminne, und betätigen mit diesem den Drucktaster hinter dem Loch. Erst dann schalten Sie die Steuerung ein, danach können sie den Taster loslassen.

Anders als sonst erscheint nun kein Bild auf dem Monitor der Steuerung, stattdessen wird eine Textmeldung im Fenster des Terminalprogramms angezeigt (siehe Bild rechts). Falls nur unleserliche Zeichen erscheinen, war die falsche Baudrate eingestellt. Schalten sie in diesem Fall die Steuerung aus, stellen sie richtig ein, und schalten erneut ein.

Wählen sie nun im Terminalprogramm „Textdatei übertragen“ oder „ASCII-Upload“ und wählen die Datei aus, die das Update enthält (Dateiname endet auf *.HEX). Während die Übertragung läuft, wird ein hochlaufender Zähler angezeigt, der die aktuelle Adresse des Schreibvorgangs im Speicher der Steuerung anzeigt. Sollte die Meldung „Checksum error“ erscheinen, oder die Übertragung hängenbleiben, war die Übertragung fehlerhaft. In diesem Fall muss abgebrochen und von neuem gestartet werden.

Nach erfolgreicher Übertragung schalten Sie die Steuerung aus. Beim nächsten Einschalten (ohne Drücken des versteckten Tasters) wird die neue Software aktiviert. Die Maschinenparameter bleiben beim Software-Update erhalten.

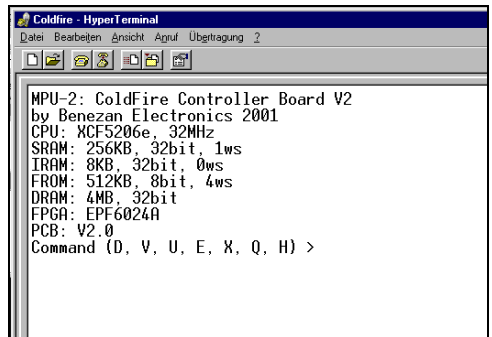

7 Probleme beheben

Installationsprobleme, Software läuft nicht

Die USB-Treiber und die DNC-Software sind für Windows XP oder Windows 2000 entwickelt. Falls Sie die Software auf älteren Systemen (Windows 98, ME) oder anderen Plattformen (Linux, Mac) betreiben möchten, setzen Sie sich bitte mit Benezan Electronics in Verbindung.

Parameterspeicher löschen

Falls sie irrtümlich die Baudrate oder die Polarität der Bedienungstaster so eingestellt haben, dass sich die Steuerung nicht mehr bedienen lässt, ist ein Wiederherstellen der alten Parameterwerte auf normalem Wege nicht mehr möglich. In diesem Fall muss der Parameterspeicher gelöscht werden, was alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurücksetzt (Bedienungstaster nicht invertiert, 57600 Baud). Gehen sie hierzu folgendermaßen vor:

Schalten sie die Steuerung aus und bei gedrücktem „Mode“-Taster wieder ein, wie im Kapitel „Software-Updates“ beschrieben. Nach dem Einschalten erscheint das Startmenü im Terminalfenster wie auf dem Bild in Kapitel 6.4 „Software-Updates“. Geben sie jetzt „E 140000“ im Terminalprogramm ein und drücken sie die Eingabetaste. Es muss jetzt die Meldung „Erasing Flash ROM“ erscheinen, danach ist der Parameterspeicher gelöscht. Schalten sie die Steuerung aus und wieder ein, ohne den Taster zu drücken. Vor der erneuten Verwendung der Steuerung müssen jetzt alle Parameter wie im Kapitel „Maschinenparameter einstellen“ neu gesetzt werden.

Handsteuergerät funktioniert nicht

Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass die Fehler-LED am Handsteuergerät leuchtet, und im unteren Fenster auf dem Bildschirm „Feldbus: Leitung unterbrochen“ gemeldet wird. Damit der Feldbus für das Handsteuermodul korrekt funktioniert, müssen an der Rückwand die Pins A13 mit A14 und C13 mit C14 gebrückt sein, falls dort keine weiteren Geräte angeschlossen werden. Ausserdem dürfen die beiden Jumper neben dem Steckverbinder für das Handsteuergerät *nicht* gesteckt sein.

8 Technische Daten

8.1 Leistungsmerkmale:

- Leistungsfähiger Prozessor (Motorola ColdFire 32-Bit RISC), spezielle Beschleunigungshardware für Bahninterpolation
- Unterstützt Maschinen mit 3 bis 5 Achsen und verschiedenen Geometrien (Anordnung von Drehachsen, zB. XYZA oder XYZBC)
- TTL-Kompatible Ausgänge für Schritt/Richtung zur Ansteuerung von Servo- oder Schrittmotorendstufen
- Bedienung über Menüsteuerung (VGA-kompatibler Monitor oder LCD)
- Serielle Schnittstelle (RS232, optional USB) für Übertragung von CNC-Programmen und Parametern
- Schrittfrequenz bis 4MHz möglich, dadurch auch bei Microschritt oder hochauflösenden Encodern keine Einschränkung der Verfahrensgeschwindigkeit
- Lineare Interpolation von bis zu 5 Achsen gleichzeitig
- Echte Kreis- und Helixinterpolation (2-3 Achsen), keine n-eckigen Polygone
- Sanfte Beschleunigungs/Bremsrampen mit kubischer Spline-Charakteristik für ruckfreies Anfahren
- Optimierte Bearbeitung zusammenhängender Linienzüge ohne Abbremsen spart Zeit bei Freiformflächen
- Stop und Wiederanlauf ohne Schrittverlust an jeder Stelle möglich
- Optionales Handsteuermodul ("digitales Handrad") für komfortablere Bedienung erhältlich
- Veränderung von Vorschub und Spindeldrehzahl bei laufendem Programm möglich ("Feed-Override")
- Feldbus-Interface ermöglicht beliebige Erweiterung von Ein-/Ausgangskanälen, z.B. für Werkzeugwechsler, Spannvorrichtungen, Frequenzumrichtern uvm.
- Alle Parameter frei einstellbar (Verfahrwege, Auflösung, max. Geschwindigkeit und Beschleunigung usw.)
- Software-Updates ohne Tauschen von Bauteilen möglich (Flash-Speicher)
- 0,5 bis 32MB Speicher für Programme und Daten (erweiterbar mit standard SIM-Modulen)
- 190kB Festwertspeicher (Flash) für dauerhaftes Abspeichern oft benötigter (Unter-) Programme
- Abmessungen 128,5 x 60,2 x 173 mm (H x B x L) als Einschub für 19"-Baugruppenträger (3HE, 12TE)

8.2 Absolute Grenzwerte

Folgende Parameter dürfen unter keinen Umständen überschritten werden, um eine Beschädigung der Steuerung zu verhindern:

Parameter	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	-0,5	+40	V
Lagertemperatur	-40	+70	°C
Betriebstemperatur	0	+70	°C
Spannung an Schalteingängen	-40	+40	V
Spannung an Relaisausgängen	-0,5	+40	V
Spannung an Servo/Schrittausgängen	-0,3	+5,5	V
Strom an Servo/Schrittausgängen	-10	+10	mA

8.3 Elektrische Anschlusswerte:

Parameter	Pin Nr.	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung (Gleichspannung)	A-C21, A-C32	+12	+36	V
Betriebsspannung (Wechselspannung effektiv)		+9	+24	V
Leistungsaufnahme (ohne externe Verbraucher)		1	4	W
Stromaufnahme (mit externen Verbrauchern)		-	1,5	A
Versorgungsausgang für Sensoren	B15-17, A-C29	+11	+36	V
Umgebungstemperatur	-	0	+50	°C
Schwellwert für Schalteingang 1→0	A15-17, C15-16, C18-25	2	5	V
Schwellwert für Schalteingang 0→1		6	11	V
Pegel für Servo/Schrittausgang 0	A1-10, C1-10	0	0,5	V
Pegel für Servo/Schrittausgang 1		2,4	5,25	V